



ИСПОЛНЕНИЯ**1G3:**

Трубка нагревательного элемента для **насаживающихся насадок.**

1G4:

Трубка нагревательного элемента для **навинчивающихся насадок.**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Аппарат должен использоваться только с принадлежностями фирмы "Ляйстер"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- При загрязнении воздушного фильтра (5) чистку производить с помощью мягкой кисточки.
- Сварочные насадки чистить с помощью металлической щетки.

СЕРВИС И РЕМОНТ

- При достижении щеток мотора минимального размера, мотор автоматически отключается. Длительность службы щеток 1600 часов. Аппарат проверьте в сервисной службе фирмы Ляйстер.
- Гарантийный ремонт аппаратов производится исключительно сервисной службой фирмы Ляйстер.

ГАРАНТИЯ


- Условия гарантии приведены в гарантийном талоне на Аппарат.

ПРОДАЖА И СЕРВИС В РОССИИ**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ****Аппарат горячего воздуха
"Ляйстер ТРИАК S"**

Пожалуйста, прочтите внимательно данную инструкцию перед использованием Аппарата и сохраните ее на будущее.

Область применения:

- **СВАРКА** термопластичных материалов, а также отдельных видов эластопластов и эластомер-битумов в форме пластин, труб, профилей, гидроизолирующих покрытий, технических тканей и полотен, пленок, вспененных материалов, напольных покрытий и плиток.
Возможны следующие способы сварки: - сварка внахлест; - сварка с применением полимерной присадочной проволоки; - сварка с применением полимерной ленты; - сварка плавлением.
- **НАГРЕВ** для формовки, гибки и муфтирования термопластичных полуфабрикатов.
- **СУШКА** мокрых и влажных поверхностей.
- **УСАДКА** полимерных рукавов, пленок, лент, спаянных и формованных деталей, дающих усадку при нагревании.
- **ПАЙКА** медных труб, металлической фольги,
- **ОТТАИВАНИЕ** замерзших водопроводов;
- **АКТИВИРОВАНИЕ/РАСТВОРЕНИЕ** клеевых составов, не содержащих растворители.
- **ЗАЖИГАНИЕ** древесины, бумаги, угля, или соломы в печах.

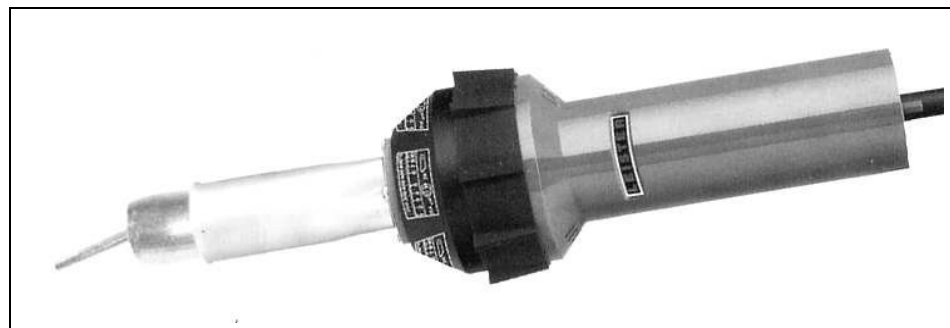



ВНИМАНИЕ



- Перед демонтажом аппарата не забудьте отключить его от сети.



- Перед демонтажом аппарата не забудьте отключить его от сети.



- Опасность получения ожога! Не касайтесь горячей сварочной насадки! Дайте аппарату остыть! Не направляйте горячий воздух на людей и животных!



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ



- Перед подключением аппарата к сети напряжения проверьте соответствие величины напряжения в сети напряжению, необходимому для аппарата.



- Требуется автомат-выключатель для персональной защиты при включении прибора на строительной площадке.



- Не оставляйте работающий аппарат без присмотра



- Не допускайте попадания воды и сырости на аппарат.

Аппарат сертифицирован в ССА

Технические характеристики


Напряжение*	В
Мощность	Вт
Температура	°С
Объем воздуха	л/мин
Давление воздуха	Ра
Уровень шума	дБ
Вес	кг
Размеры	мм

Класс электрозащиты: ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ

42, 100, 120, 200, 230,	для 50\60 Гц
960, 1400, 1600, 1400, 1600	
20-700, плавная регулировка	
мах. 230	
3000 (30 мбар)	
65	
1,3 с 3м кабелем	
Ø100x330, Рукоятка Ø56	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ОПИСАНИЕ АППАРАТА

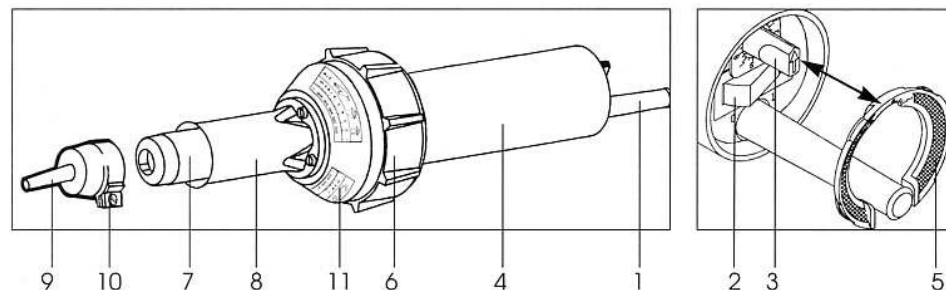

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Сетевой кабель | 6. Резиновая опора |
| 2. Выключатель | 7. Трубка нагревательного элемента |
| 3. Потенциометр для выставления температуры | 8. Защитная трубка |
| 4. Рукоятка | 9. Насадка (поставляется отдельно) |
| 5. Воздушный фильтр | 10. Винт для фиксации насадки |
| | 11. Температурная шкала |

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Установите необходимую насадку (9).
- Подключите Аппарат к электросети.
- Выставьте требуемую температуру горячего воздуха на потенциометре (3), используя температурную шкалу (11).
- Включите Аппарат выключателем (2) и в течении 5 мин. дайте Аппарату прогреться до заданной температуры.
- После завершения работы потенциометром (3) установите температуру воздуха **на ноль и охладите Аппарат.**

СМЕНА НАСАДОК:

- При смене насадок Аппарат необходимо охладить. Использование пассатиж при смене насадок обязательно.
- Не прикасаться к горячей насадке (9) и непременно укладывать ее при снятии на негорючую поверхность.
- Триак S 1G3 – Насадку (9) установить на трубку (7) и закрепить винтом (10)
- Триак S 1G4 – Насадку (9) навинтить и затянуть пассатижами.
- При пользовании Аппаратом могут быть применены только насадки фирмы Ляйстер.

* - Напряжение питания НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ